



Mogelijke problemen veroorzaakt door onjuiste installatie van de kachel

PANADERO


1e Geval. - Schoorsteenkap onder de lijn van de nok.

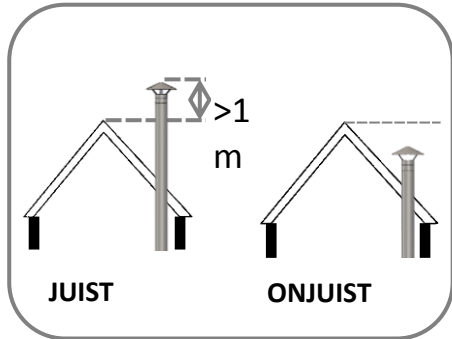


2e Geval. - Schoorsteenkap boven de nok, maar vlakbij een hoog gebouw.

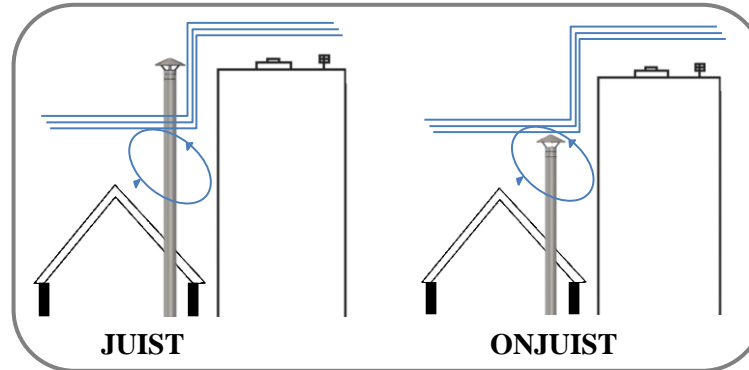


3e Mogelijkheid. - Schoorsteenkap ingeschoven tot het einde.

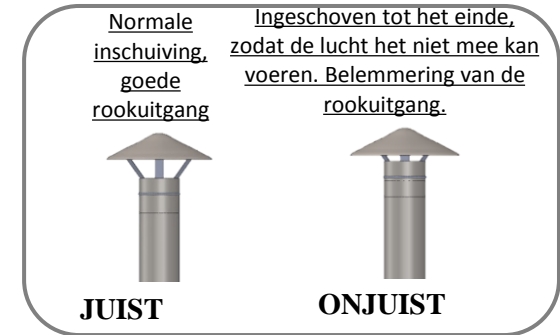


4e Geval. - Belemmering van de buis van de rookuitgang.

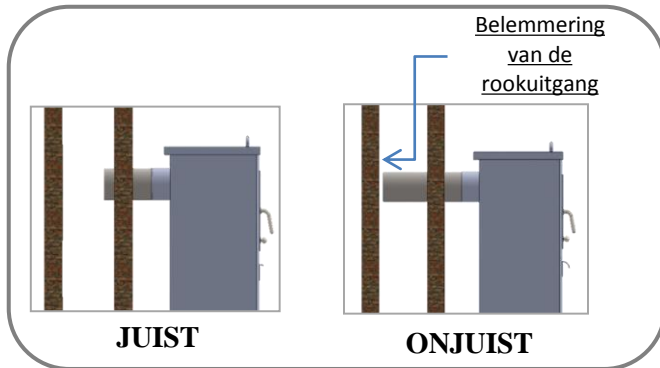

5e Geval. - Buis verstopt door een horizontale bocht (ophoping van roet).

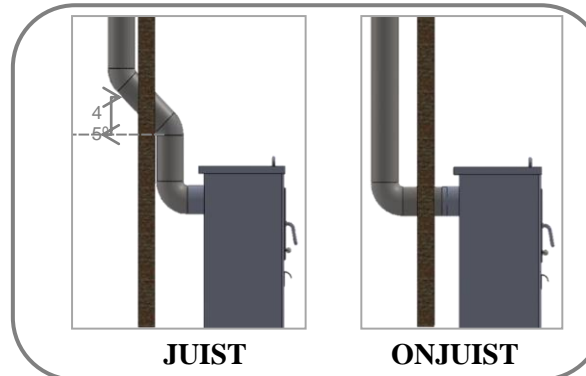

JUUST

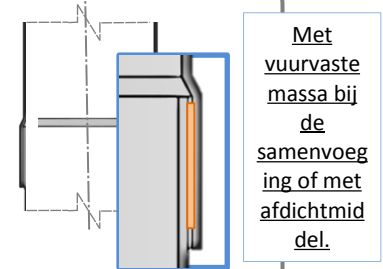

ONJUUST

BELANGRIJK: De rook heeft een vochtigheidspercentage, wanneer het buitenkomt, het verschil in temperatuur tussen de binnenkant van de buis en de buitenkant zorgt ervoor dat het neerslaat tegen de zijkant van de buis, waar het vloeibare teer wordt en deze kan door de muur van de binnenkant van de buis druppelen. Als de buizen niet geheel afgesloten zijn met vuurvaste stopverf of geen rubberen afdichting hebben aan de uiteinden, ontsnapt deze teer naar de buitenkant van de installatie en beschadigt uw tegels.